

РЕДАКТОР АДРЕСОВ DMX-UCS512

- ↗ Для UCS512A/B/C
- ↗ Запись
- ↗ Тест



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Редактор адресов DMX-UCS512 предназначен для записи DMX-адресов в микросхемы светодиодных феш-модулей, лент «Бегущий огонь» и других DMX-устройств, содержащих микросхему UCS512A, UCS512B или UCS512C.
- 1.2. Позволяет записывать DMX-адреса и проверять работоспособность светодиодных лент и феш-модулей.
- 1.3. Прост и удобен в использовании — управление кнопками на корпусе, отображение информации на ЖК-индикаторе.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	DC 5 В
Максимальный потребляемый ток	100 мА
Выходной сигнал в режиме тестирования	DMX
Программируемые микросхемы	UCS512A, UCS512B, UCS512C
Максимальное количество адресов	1536 адресов (512 RGB-пикселей)
Степень пылевлагозащиты	IP20
Рабочая температура	0 °C ... +45 °C
Габаритные размеры	141x91x27 мм

3. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!


Во избежание поражения электрическим током перед началом работ отключите электропитание.
Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- 3.1. Извлеките редактор из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 3.2. Подключите оборудование в соответствии с Рисунком 1. Соблюдайте полярность и порядок подключения проводов к клеммам. Ориентируйтесь на маркировку на корпусе редактора и на светодиодной ленте или модулях.
- 3.3. Убедитесь, что схема собрана правильно, везде соблюденна полярность подключения, и провода нигде не замыкаются.

3.4. Включите питание.

3.5. Редактор адресов имеет два режима работы: запись и тестирование. После подачи питания редактор по умолчанию переходит в режим «Запись». Управление выполняется кнопками на корпусе.

- ↗ Переход из одного режима в другой: одновременное нажатие кнопок [+] и [-];
- ↗ Перемещение по меню: кнопка [MODE];
- ↗ Установка значения: кнопки [+] или [-];
- ↗ Запись: кнопка [SET].

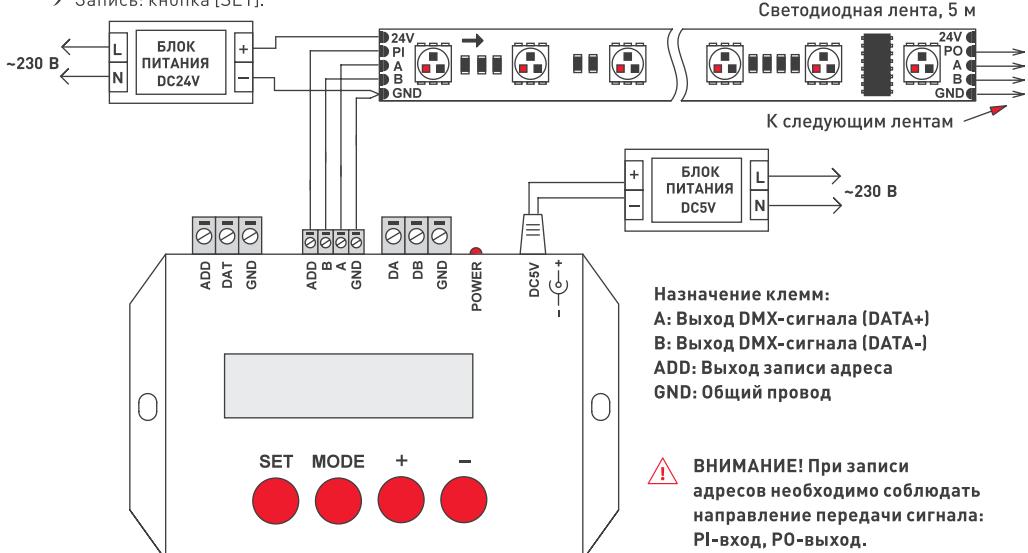

Назначение клемм:
A: Выход DMX-сигнала (DATA+)
B: Выход DMX-сигнала (DATA-)
ADD: Выход записи адреса
GND: Общий провод

ВНИМАНИЕ! При записи
адресов необходимо соблюдать
направление передачи сигнала:
PI-вход, PO-выход.

Рисунок 1. Подключение редактора на примере светодиодной ленты с DMX-управлением.

3.6. Запись адресов.

- ↗ Задайте требуемые параметры записи:

[Start Ch: 0001] — стартовый адрес (диапазон 1...4096)

[Ch mode: 0003] — количество каналов в пикселе (диапазон 1...255)

[Number: 0512] — количество записываемых пикселей (диапазон 1...1536)

[IC: UCS512] — выбор типа микросхемы UCS512 (для UCS512-A/B) или UCS512-C

- ↗ После установки параметров записи нажмите кнопку [SET].

- ↗ В процессе записи адресов на экране отображается сообщение

[Writing Addr...]

- ↗ По окончании записи мигнет сообщение

[Writing OK!]

- ↗ Редактор возвращается в режим установки параметров.

3.7. Тестирование светодиодной ленты или модулей.

- ↗ Перейдите в режим тестирования одновременным нажатием кнопок [+] и [-];

- ↗ Выберите режим тестирования:

[Mode: R, G, B] — выбор количества каналов в пикселе

R, G, B: 1 пиксель — 3 канала

R, G, B, W: 1 пиксель — 4 канала

RG, BW: 1 пиксель — 2 канала

RGBW: 1 пиксель — 1 канал

[Ch. Num: 1536] — количество тестируемых каналов (диапазон 1...1536)

[Scan: 0001] — тестирование по пикселям, переход по нажатию кнопок [+] и [-]
(диапазон зависит от значений, установленных в предыдущих пунктах значений)

[Change: R] — автоматическое тестирование всех пикселей по каналам (например, для режима R, G, B — все пиксели красные, затем зеленые, затем синие [последовательность цветов зависит от пикселей], затем белые, затем выключены и т.д.).

[Step-W: 000] — автоматическое тестирование всех каналов по уровням (значения и яркость во всех каналах автоматически меняются от 0 до 255 и обратно).

[Ch Value: 000] — ручное тестирование всех каналов по уровням (значения и яркость во всех каналах меняются по нажатию кнопок [+] и [-]).



ВНИМАНИЕ!

В связи с периодическим обновлением встроенного программного обеспечения (прошивки) алгоритм работы редактора может несколько отличаться от приведенного. Инструкции к новым версиям оборудования вы можете найти на arlight.ru.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:

- ↗ эксплуатация только внутри помещений;
- ↗ температура окружающего воздуха от 0 до +45 °C;
- ↗ относительная влажность воздуха не более 90% при +20 °C, без конденсации влаги;
- ↗ отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).

4.2. Соблюдайте полярность при подключении оборудования.

4.3. Для питания редактора используйте источник напряжения с выпрямленным стабилизированным выходным напряжением. Убедитесь, что напряжение и мощность блока питания соответствуют техническим характеристикам редактора.

4.4. Перед включением убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют. Замыкание проводов на выходе редактора может привести к его отказу.

4.5. Возможные неисправности и методы их устранения:

Проявление неисправности	Причина неисправности	Метод устранения
Редактор не включается.	Нет контакта в соединениях.	Проверьте все подключения.
	Неправильная полярность подключения.	Подключите оборудование, соблюдая полярность.
	Неисправен блок питания.	Замените блок питания.
Не выполняется тестирование.	Не подается питание на ленту или модули.	Проверьте блок питания, подайте питание в соответствии со схемой подключения.
	Неправильно подключены провода к клеммам «A» и «B».	Выполните соединения согласно схеме подключения.
Не выполняется запись адресов.	Не подается питание на ленту или модули.	Проверьте блок питания, подайте питание в соответствии со схемой подключения.
	Провод записи не подключен к клемме «ADD».	Выполните соединение согласно схеме подключения.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.

5.2. Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.

5.3. Внимательно изучите инструкцию по монтажу и установке и неукоснительно следуйте всем требованиям и рекомендациям.

5.4. Перед монтажом убедитесь, что все оборудование обесточено.

5.5. Если при включении изделие не заработало должным образом, воспользуйтесь таблицей возможных неисправностей. Если самостоятельно устранить неисправность не удалось, обесточьте изделие и свяжитесь с поставщиком.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.
- 6.2. Гарантийный срок изделия — 12 месяцев с даты передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, гарантый срок исчисляется с даты изготовления изделия.
- 6.3. В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.
- 6.4. Требования предъявляются по месту приобретения изделия.
- 6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.

- 6.6. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию изделия и встроенное программное обеспечение [прошивку], не ухудшающие качество изделия и его основные параметры.
- 6.7. Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
- 7.2. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, изделие должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.
- 7.3. Изделия должны храниться в сухом помещении в заводской упаковке при температуре окружающей среды от 0 до +50 °C и влажности не более 70% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 8.1. Редактор адресов — 1 шт.
- 8.2. Паспорт и краткая инструкция по эксплуатации — 1 шт.
- 8.3. Упаковка — 1 шт.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 9.1. По истечении срока службы [эксплуатации] изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
- 9.2. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ


- 10.1. Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.
- 10.2. Предпродажной подготовки изделия не требуется.
- 10.3. Изделие сертифицировано согласно ТР ТС. Информация о сертификации нанесена на упаковку.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

- 11.1. Изготовлено в КНР.
- 11.2. Изготовитель: «Санрайз Холдингз [ГК] Лтд» [Sunrise Holdings [HK] Ltd].
Офис 901, 9 этаж, «Омега Плаза», 32, улица Дундас, Коулун, Гонконг, Китай.
- 11.3. Импортер: ООО «Арлайт РУС», адрес: 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1, пом. 1, этаж 5, офис 501.
- 11.4. Дату изготовления см. на корпусе устройства или упаковке.

12. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Модель: _____

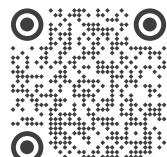

Дата продажи: _____

Более подробная информация
об изделии представлена на arlight.ru

Продавец: _____ МП

Потребитель: _____



Дополнение к артикулу в скобках, например, [1], [2], [B] означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наоборот без каких-либо условий.